



Lima, 05 de Junio 2017

INFORME TECNICO

Señor(es): DERCOCENTER S.A.C
Dirección: Av. Los Castillos 560 - Ate - Lima
O.T:
Placa: APL – 646
Marca Changan
Modelo: CS35
Año: -

Concepto:


Evaluación de culata

Datos del Motor

MARCA	Changan
MODELO	CS35
NRO. DE CILINDROS	4
CILINDRADA	1600 cc
COMBUSTIBLE	Dual
VIN	LS5A3DBEXGA955594
NRO. MOTOR	JL478QEEFC9M105413

CULATA

Máxima luz longitudinal de planitud

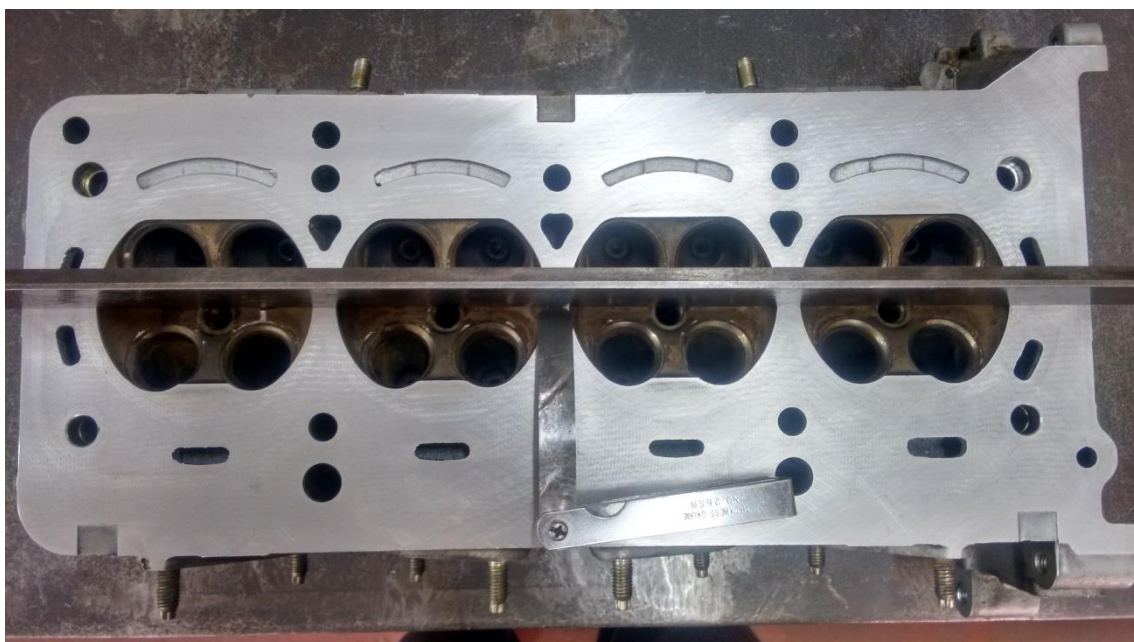


Luz medida: 0.00 mm

Diagnostico:

Máxima luz longitudinal de planitud de culata se encuentra en buenas condiciones.

Máxima luz transversal de planitud

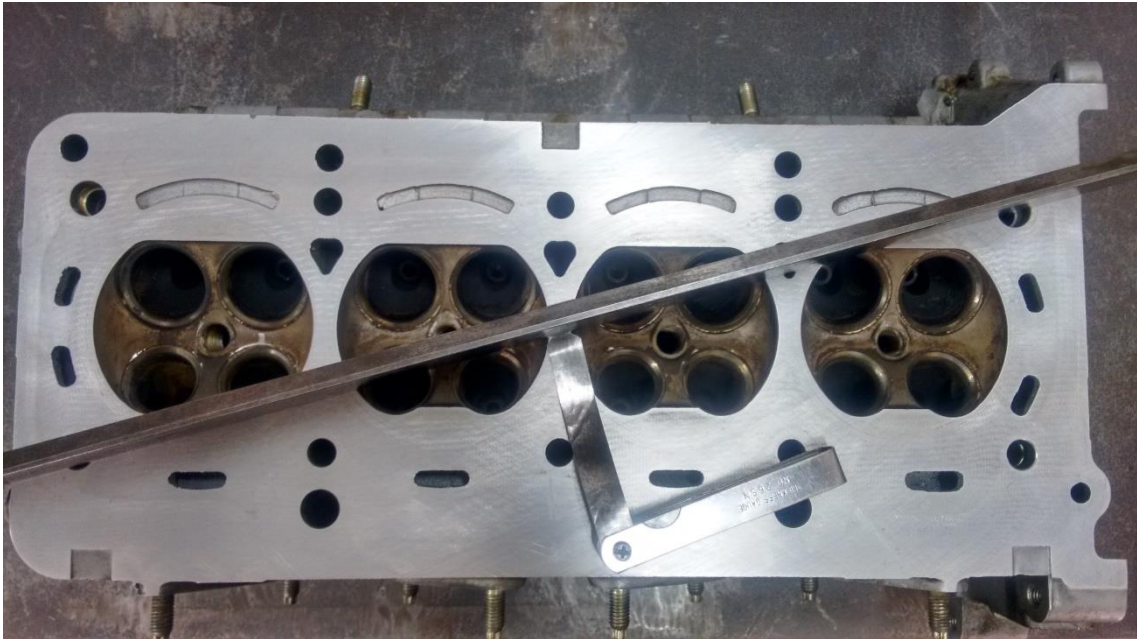

Luz medida: 0.00 mm

Diagnostico:

Máxima luz transversal de planitud de culata se encuentra en buenas condiciones.

ASIENTOS DE VALVULA



Diagnostico:

Los asientos de válvula se encuentran careados.



Diagnostico:

Los asientos de válvula se encuentran careados y presenta deformación.

Conclusión:

Los asientos de válvula, requieren ser rectificados.

VALVULAS



Diagnostico:

Presenta un mínimo desgaste en la cara de válvula.

Vástago no presenta desgaste.



Diagnostico:

Presenta un mínimo desgaste en la cara de válvula.

Vástago no presenta desgaste.

Conclusión:

Cara de válvula requiere ser rectificada.

HOLGURA DE GUIA DE VALVULA






Holgura de guía de válvula de admisión es: 0.07 mm

ESCAPE

DIAL: 0.00 mm

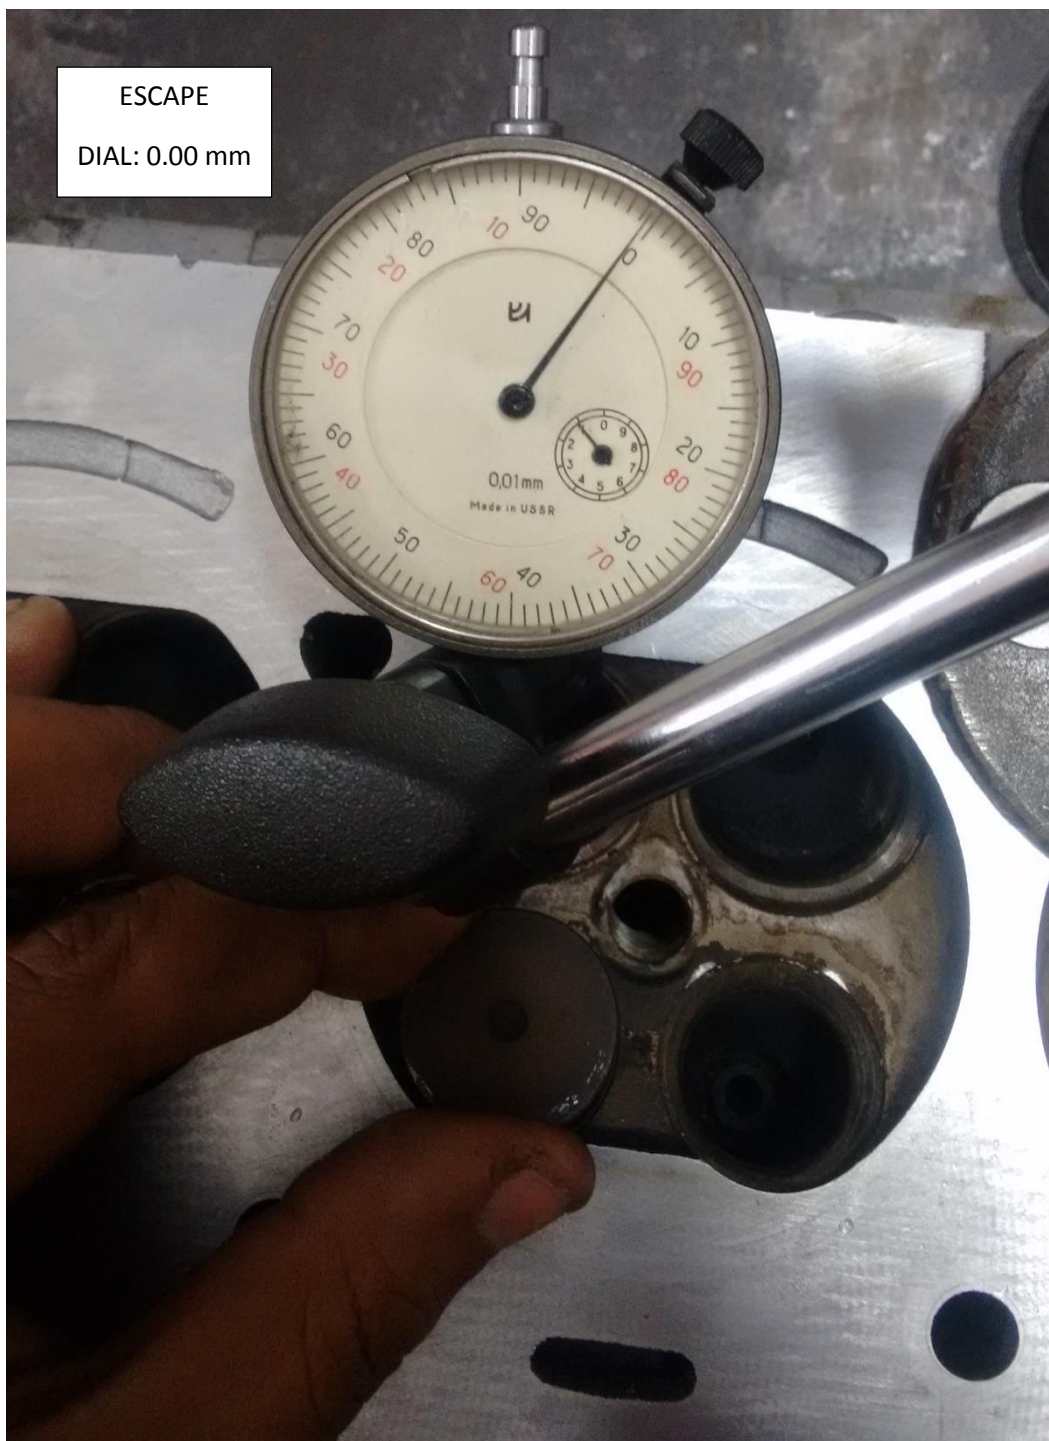



Holgura de guía de válvula de admisión es: 0.19 mm

Conclusión:

Se requiere reemplazar las guías de válvula.

Atentamente.

Jair Cueto Reyes.

Responsable Técnico de taller.